

研究の"森"から



目次一覧へ>

第137号 平成17年6月30日発行

民家は地震でどれくらい傾いたら倒れるか?

民家の耐震性能を調査する

民家は、その地方の伝統を受け継ぎつつ、新しい生活スタイルの浸透によってリフォームされながら、長い年月にわたって使用されてきています。現代的な木造住宅では、筋かいの入った壁や合板を張った壁が地震に抵抗しています (これらの壁を耐力壁といいます)が、民家は座敷・広間・土間などの大空間を持つがゆえに耐力壁が少なく、地震に対しては主に、差鴨居 (さしがもい)と呼ばれる大断面の水平部材と大黒柱などの太い柱、それらに取り付く壁などが抵抗します。民家の耐震性能としては変形のしてくさ (剛性)と強度、粘り強さの3つが重要ですが、粘り強さについては、これまで民家を倒壊するまで加力した実験例がほとんどなく、まだよくわかっていませんでした。

森林総合研究所では、茨城県つくば市内の民家(写真1)の解体に際し家主の協力を得て、民家を 倒壊するまで水平方向に加力する実験(以下、倒壊実験と呼びます。)、木材の樹種調査、材料・接合 部調査、劣化調査、柱の傾斜測定、振動性能の測定、温湿度環境測定を実施しました。以下、民家の粘 り強さを調べるために行った倒壊実験について紹介します。

倒壊実験のあらまし

調査した建物は明治20年(1887年)に建築されました。この民家には改装された部分がありましたが、加力実験に際して改装部分と建具、畳などを撤去し、建設当初に近い状態にしました。建物の中央付近にある梁の2箇所を、建物がねしれないように引っ張り、建物がある角度まで傾いた時点で一旦力を緩め、傾きを大きくしながらそれを何度か繰り返した後、最終的には倒壊させました。一旦力を緩めたのは、傾きが大きくなると、力を緩めてもその傾きは完全には元に戻りませんが、その戻らない傾き(残留変形といいます)を求めるためです。



写真1 調査建物全景

結果は?

図1に倒壊実験の荷重(引っ張った力の大き さ)と建物の傾きとの関係を示します。傾きは、 軒の高さに対する水平方向の変形量の割合で表現 します。傾きが1/10 (5.7度) の時に最大荷重 53.2kN(kNは力の単位。従来の表記で平たく言 えば、5.42トン)に達しました。さらに引っ張る と、傾きが約1/4(14.3度)になった時点で倒壊 しました。倒壊直前の荷重は約20kN(約2トン) でした。この結果を、現代的な木造住宅(筋かい の入った住宅)の倒壊実験結果の例と比較する と、粘り強さに関してはそれほど差がありません でした。現在、詳しい解析を行っていますが、金 物を使用していない民家の引っ張りに対する耐力 は低いものの、現代的な構法と同程度の粘り強さ があり、その粘り強さがあることによって、ある 程度の耐震性を有していることがわかりました。 ーニー 今後も同様の調査・実験を実施し、データを充実 させ、民家の耐震メカニズムの解明を続けていき たいと考えています。

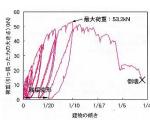


図1 荷重と建物の傾きとの関係

倒壊までの実験を快諾してくださった建物所 有者の方、実験に多大なご助言・ご協力をいただ いた関係各位に厚く御礼申し上げます。











写真2 倒壊の瞬間(撮影:秦野恭典)

<実行課題> ケア2c 木質構造の構造要素の耐力発現機構の解明とその理論化 杉本健一、青井秀樹、軽部正彦、原田真樹、長尾博 て、 三井僖宏、林 知行、神谷文夫 (構造利用研究領

域).

渋沢龍也、鈴木憲太郎(複合材料研究領域)、 桃原郁夫(木材改質研究領域) 研究の"森"から 第137号 平成17年6月30日発行 編集発行:森林総合研究所企画調整師研究情報和広報係 〒305-8687 茨城県フくば市松の里1番地 TEL: 029-873-3211 FAX: 029-873-0844 E-mail: kouho@ffpri.affrc.go.jp URL: http://www.ffpri.affrc.go.jp/